

МЧС России

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе
 РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 14, 450077, тел.: (347) 272-82-03, gpnufa@mail.ru
 (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 764/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное образовательное учреждение Уфимская коррекционная школа – интернат № 92 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
 (далее – ГБОУ Уфимская коррекционная школа – интернат № 92)

Директор ГБОУ Уфимская коррекционная школа – интернат № 92 Баев Булат Редмирович
 (полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору А.А. Акчурина от 27 августа 2018 года № 764, на основании

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «25» сентября 2018 года (с 13 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин.), по «27» сентября 2018 года (с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.) проведена плановая, выездная проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору капитаном внутренней службы Соколовым Дмитрием Игоревичем, в отношении объекта(ов) защиты (комплекс зданий и помещений) используемого(ых) в процессе осуществления своей деятельности: ГБОУ Уфимская коррекционная школа - интернат № 92, расположенным по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, д. 65

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Директор ГБОУ Уфимская коррекционная школа - интернат № 92 – Баевым Булатом Редмировичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
Общие нарушения по зданию				
1.	На поэтажных дверях лестничных клеток отсутствуют уплотнения в притворах.	п. 6.18* СНиП 21-01-97*	23.09.2019	
2.	Зазоры между маршами лестничных клеток и поручнями ограждений лестничных клеток составляет менее 75 мм нормируемых.	п. 8.9 СНиП 21-01-97*	23.09.2019	
3.	На обводной линии водомерного устройства для пропуска противопожарного расхода воды не установлена задвижка с электроприводом.	п. 11.7* СНиП 2.04.01-85*	23.09.2019	
4.	В местах перепада высот кровель более 1 м, не смонтированы пожарные лестницы.	п. 8.7 СНиП 21-01-97*	23.09.2019	
5.	В здании на путях эвакуации (лестничные клетки 1-4 этажи) отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение.	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390; п. 6.22 СНиП 21-01-97*, п. 7.74, п. 7.78	23.09.2019	

		СНиП 23-05-95.		
6.	Для отделки стены на путях эвакуации (центральный холл) людей использован горючий материал (обои) с показателями пожарной опасности, более чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2. Соответствующий сертификат не представлен.	п. 6.25* СНиП 21-01-97*	23.09.2019	
7.	Не организована проверка внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390)	23.09.2019	
8.	Отсутствует второй ввод холодной воды.	п. 9.1 СНиП 2.04.01-85*	23.09.2019	
9.	В местах с высотой запотолочного пространства более 0,4 м за подвесным потолком (армстронг) отсутствует (не смонтирована) дополнительно автоматическая пожарная сигнализация – помещение центрального холла, лыжная база.	п. 12.20 НПБ 88-2001	23.09.2019	
10.	Помещение тамбура центрального входа не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	п. 4 НПБ 110-03	23.09.2019	
11.	Работники учреждения не прошли обучение по программе пожарно-технического минимума (за исключением директора, заместителя директора).	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390), НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 31	23.09.2019	
12.	Здание школы-интерната (для детей с нарушением физического и умственного развития) эксплуатируется с этажностью более трех этажей (фактически 4 этажа).	п. 1.25 СНиП 2.08.02-89*	23.09.2019	
13.	Спальные помещения не отделены от других помещений противопожарными стенами или перегородками.	п. 1.26 СНиП 2.08.02-89*	23.09.2019	
14.	Поручни и ограждения не отвечают следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, менее 1,2 м (фактически 109 см).	п. 1.92* СНиП 2.08.02-89*	23.09.2019	
15.	В общих коридорах с 1 по 4 этажи без естественного освещения, предназначенных для эвакуации 50 и более человек, не предусмотрено дымоудаление.	п. 1.158* СНиП 2.08.02-89*, п. 5.1* СНиП 23-05-95*, п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 № 113)	23.09.2019	
16.	Ширина маршей лестниц предназначенных для эвакуации людей через лестничную клетку №№ 1, 2 крыла здания менее 1,35 м (по факту 1,04 м).	п. 6.29 СНиП 21-01-97*	23.09.2019	
17.	В лестничных клетках на путях эвакуации устроены ступени с различной высотой (9, 13, 15, 20 см).	п. 6.28* СНиП 21-01-97*	23.09.2019	
18.	Для отделки стены на путях эвакуации людей (отделка стен лестничных клеток №№ 1, 2) использован горючий материал (пластиковые панели) с показателями пожарной опасности, более чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2. Соответствующий сертификат не представлен.	п. 6.25* СНиП 21-01-97*	23.09.2019	
19.	На объекте защиты с ночным пребыванием людей не обеспечено наличие инструкции о	п. 9 Правил противопожарного режима в РФ (утв.	23.09.2019	

	порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.	Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390		
20.	Отсутствует возможность подъезда пожарной техники к зданию интерната со стороны ул. Д.Донского.	п. 8.1 СНиП 21-01-97*	23.09.2019	
I этаж				
21.	Из мастерской по обработке дерева (столярная мастерская) не предусмотрен второй (дополнительный) эвакуационный выход, ведущий непосредственно наружу.	п. 1.122 СНиП 2.08.02-89*	23.09.2019	
22.	Помещение столярной мастерской не отделено от других помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (противопожарной дверью).	п. 7.4 СНиП 21-01-97*	23.09.2019	
23.	У помещения столярной мастерской не определены категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", соответственно не обозначена на дверях помещений.	п. 20в Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390	23.09.2019	
24.	В кабинете № 104 расстояние от пожарных извещателей до ближайших электросветильников составляет менее 0,5 м (фактически 0,37, 0,38 м).	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	23.09.2019	
25.	Металлические косоуры маршей лестничных клеток не доведены до нормативного предела огнестойкости в соответствии с требованиями норм, требований пожарной безопасности. Соответствующий сертификат не представлен.	п. 5.18 т. 4 СНиП 21-01-97*	23.09.2019	
26.	Горизонтальные пути эвакуации в общем коридоре этажа уменьшены (сужены) на ширину дверного полотна (при двухстороннем открывании дверей) и составляют менее 1,2 м (фактически ширина коридора 196 см, ширина дверного полотна 80 см), при данных условиях ширина общего коридора составляет 116 см.	п. 6.26* СНиП 21-01-97*	23.09.2019	
27.	Помещение тамбура входа во внутренний двор учреждения не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	п. 4 НПБ 110-03	23.09.2019	
28.	Ширина эвакуационного выхода по направлению непосредственно наружу (выход в сторону внутреннего двора) составляет менее 1,2 м (фактически составляет 0,89 м).	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	23.09.2019	
Пищевой блок				
29.	Помещение тамбура входа во внутренний двор учреждения не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	п. 4 НПБ 110-03	23.09.2019	
30.	Ширина эвакуационного выхода по направлению непосредственно наружу (выход в сторону внутреннего двора) составляет менее 0,8 м (фактически	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	23.09.2019	

	составляет 0,6 м).			
31.	Помещения складов не отделены от других помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (противопожарной дверью).	п. 7.4 СНиП 21-01-97*	23.09.2019	
32.	У помещений складов не определены категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", соответственно не обозначена на дверях помещений.	п. 20в Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390).	23.09.2019	
33.	Помещение вентиляционной камеры не отделены от других помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (противопожарной дверью).	п. 7.4 СНиП 21-01-97*	23.09.2019	
34.	У помещения вентиляционной камеры не определены категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", соответственно не обозначена на дверях помещений.	п. 20в Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390).	23.09.2019	
35.	Помещение тамбура входа из обеденного зала не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	п. 4 НПБ 110-03	23.09.2019	
36.	Ширина эвакуационного выхода по направлению непосредственно наружу (выход в сторону внутреннего двора) составляет менее 1,2 м (фактически составляет 1,18 м).	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	23.09.2019	
37.	Дверь эвакуационного выхода из помещения обеденного зала (непосредственно наружу) имеют возможность закрытия на ключ (возможность свободного открывания изнутри без ключа отсутствует).	п. 35 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	23.09.2019	
38.	Двери эвакуационных выходов из помещения обеденного зала по направлению в общий коридор 1-го этажа открываются не по направлению эвакуации.	п. 6.17 СНиП 21-01-97*	23.09.2019	
39.	В помещении бойлера на электросветильнике нет колпака (рассеивателя), предусмотренного конструкцией светильника.	п. 42в Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.	23.09.2019	
40.	Помещение тамбура входа из лестничной клетки № 2 не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	п. 4 НПБ 110-03	23.09.2019	
41.	Ширина эвакуационного выхода по направлению непосредственно наружу (выход из лестничной клетки № 2) составляет менее 1,2 м (фактически составляет 0,73 м).	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	23.09.2019	
42.	Ширина эвакуационного выхода по направлению непосредственно наружу (выход из лестничной клетки № 2) составляет менее 1,2 м (фактически составляет 0,98 м).	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	23.09.2019	
43.	Ширина эвакуационного выхода по направлению в из общего коридора этажа и	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	23.09.2019	